

乐山市住房和城乡建设局

关于开展 2022 年第二轮建筑施工安全生产双 随机检查暨“护安 2022”专项执法检查、住建 系统安全生产大检查情况的通报

各区、市、县、自治县住房城乡建设局，乐山高新区新城建设局、峨眉山景区规划建设环保局、大佛景区规划建设交通局，城投集团，各建设、施工、监理单位：

为认真贯彻落实省、市关于安全生产决策部署，聚焦重大事故隐患和重点企业，坚决遏制建筑施工领域安全事故发生，巩固建筑施工“创安 2021”监管执法行动成果，保障我市在四川省第十四届运动会期间在建项目安全生产形势总体保持稳定，为党的二十大胜利召开创造安全和谐的社会环境。按照《全市住建系统安全生产“护安 2022”监管执法专项行动工作方案》《乐山市住房和城乡建设局关于开展全市住建系统安全生产大检查工作的通知》《2022 年第二轮建筑施工安全生产文明施工和疫情防控综合检查工作方案》要求，我局在全市范围开展第二轮建筑施工安全生产“双随机、一公开”监督检查，现将此次检查情况通报如下。

一、总体情况

从 5 月 5 日至 6 月 28 日，分 12 个组开展检查，共派出检查人员 15 人、安全专家 12 人、机电专家 12 人，对 10 个县（市、

区) 14 个在建工地及中心城区 65 个在建工地进行随机抽查, 检查内容涉及各方主体责任落实、危大工程安全管控、临时用电和消防管理、预防高处坠落、工地汛期安全防控、文明施工管理、安全生产清单制管理、食品安全、疫情常态化防控落实情况等。本次检查, 共计发现问题 666 条, 汛期安全生产管理类 477 条, 文明施工类 93 条, 疫情防控类 26 条, 责任主体履职情况 70 条。针对部分项目安全问题突出, 主体责任不落实的情况, 发出抽查记录 36 份, 限期整改通知 25 份, 停工整改 5 份, 对乐山苏稽新区基础设施青衣江沿岸苏稽段周边生态环境建设与保护项目、青江花园城、和喜·云璟、乐山市第二人民医院搬迁、阳光十里江湾一期等 6 个项目移交处罚, 峨眉二中高中扩建项目、马边河畔家园、马边南方名苑、井研县晶芭堤一期工程等 4 家单位或个人予以不良行为记录扣分。

二、存在的问题

检查发现大部分工地能够按照安全生产、疫情防控、扬尘管控相关要求进行生产, 但也有部分项目未严格落实安全生产主体责任, 主要表现在部分项目对当前安全生产形势认识不到位, 管理人员未完全到岗履职、安全防护措施不到位、特种设备管理存在缺陷、防灾减灾措施未落到实处, 疫情防控常态化管理有所松懈等方面, 具体问题详见附表。

三、工作要求

(一) 各级主管部门和责任主体企业要牢牢把握“发展决不能以牺牲生命为代价”这条红线, 深入学习贯彻省第十二次党代

会精神，严格执行安全生产十五条硬措施，以《住建部安全生产重大事故隐患判定标准》为抓手，坚持问题导向，深入排查、消除风险隐患，牢固安全生产每道防线，常抓不懈，强力化解安全隐患风险，遏制各类事故发生。

（二）各责任主体单位务必结合自查及教育培训，强化安全生产思想防线，加强极端天气应急和安全管理，严格落实汛期值班值守和消防保卫制度。严格按照要求加强挥发性有机物和氮氧化物管控，确保重污染天气扬尘管控措施到位。紧绷疫情防控这根弦，一旦发生紧急事件及时按规定上报有关情况。

（三）针对此次“双随机、一公开”检查发现的问题，各地要高度重视，举一反三，建立健全安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，深入排查存在问题和安全隐患。进一步加强执法检查力度，坚持铁心、铁面、铁腕部署，以严的作风，对重大安全生产隐患零容忍，保障安全生产措施落到实处，确保我市安全生产形势持续总体保持稳定。

特此通报

附件：2022年第二轮建筑施工安全生产“双随机”检查暨
“护安2022”专项执法行动、安全生产大检查问题
汇总表

乐山市住房和城乡建设局

2022年6月29日

附件

2022 年第二轮建筑施工安全生产双随机检查暨“护安 2022”专项执法行动、 安全生产大检查问题汇总表

序号	工程名称	建设单位	施工单位	监理单位	安全生产类问题	文明施工类问题	疫情防控问题	责任主体履职情况
1	峨边彝族自治县人民法院审判法庭及地下公共车库建设项目	峨边彝族自治县人民法院	重庆黄金建设(集团)有限公司	四川华耀龙建设工程有限公司	1. 配电箱距离用电设备过远; 2. 临边防护不到位; 3. 个别工人安全帽佩戴不规范;	1、建渣未及时清理; 2、材料堆放不规范。	疫情防控应急预案未及时更新	基本符合要求
2	江山和鸣·天悦	沐川中辰置业有限公司	四川讯皖建筑工程有限公司	四川恒鑫工程管理有限公司	1. 隐患排查治理台账未反应检查发现的主要问题; 未与甲方签订安全文明施工支付协议和计划; 2. 1#、2#塔机安装告知书未填写安装日期, 双交底一、二级交底内容一致, 使用验收单, 无验收时间, 1#塔机配电箱未设置二次重复接地, 地脚螺栓无防锈处理, 标准节螺栓有松动, 平台有杂物, 小车断绳保护失效, 前臂开口销未打开, 起升限位器失效; 3. 部分临边防护未设置, 个别临时洞口防护未固定, 部分电梯井防护未及时设置; 外架连墙件数量偏少, 开口处未设置斜撑, 局部剪刀撑未与主体同步设置, 未设置首层硬防护, 模板支撑上中下三道横杆未纵横设置, 个别立杆存在搭接现象, 4. 架工证存在人证不符情况; 5. 监理规划和细则未审批签字, 危大工程未列入监理规划和实施细则, 监理细则内无安全文明施工相关内容, 监理单位清单制未针对现场情况进行制定	1. 重污染天气应急预案编制依据不符合要求, 预警分级不符合要求; 2. 局部裸土覆盖未完善	基本符合要求	基本符合要求

3	乐山市体育中心场馆及室外健身场地改造项目	乐山城市建设投资有限公司	中国建筑第六工程局有限公司	四川省城市建设工程监理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 领导带班检查次数不足; 2. 三级安全教育签字不完善; 部分特种作业人员证书不符合要求; 3. 现场部分出料口平台立杆倾斜, 汽车吊作业时支腿未完全打开, 支腿地面不实; 4. 洞口、临边局部缺失, 部分洞口未封闭严实, 新建体育馆内部操作架无加固措施, 现场操作架存在“探头板”, 部分外架立杆悬空, 现场通道防护缺失; 5. 塔机无安拆告知, 无安装验收表; 6. 新建体育馆部分电线泡水、拖地放置, 部分电线压在材料下方, 材料堆场无灭火器, 气瓶未入库存放, 乙炔瓶压力表损坏, 部分无回火阀; 7. 部分高处作业人员未系安全绳, 未佩戴安全帽; 8. 施工单位安全生产清单未根据实际施工情况制定落实 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 扬尘治理专项方案未根据现场施工实际情况编制, 现场降尘措施不足, 部分围挡喷淋未完善; 2. 部分非道路移动机械未按规定落实环保备案登记 	基本符合要求	基本符合要求
4	井研县晶芭堤一期工程	四川国荣房地产开发有限公司	四川鹏天建设有限公司	四川省名扬建设工程管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未取得施工许可擅自施工; 2. 未见安全生产责任清单, 未见隐患排查治理台账; 3. 未见危大工程交底资料和验收资料, 签字及审批程序不符合要求; 4. 未见应急演练和领导带班检查记录; 5. 三级安全教育部分信息填写不全, 部分签字漏签; 6. 楼层临边防护缺失, 洞口防护不到位, 基坑边坡坍塌; 7. 外脚手架底层密目网缺失, 卸料平台、模板支撑搭设不规范; 8. 电箱离用电设备距离过远, 存在一个电箱控制多个设备问题; 9. 临时消防未与主体同步设置; 10. 起重机械未备案, 安装无审批手续, 无安装验收记录, 作业范围内未搭设防护棚, 塔机电缆未见卸力表, 前臂开口销不符合规范要求, 回转处电缆不符合规范要求, 液压顶升杆不符 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 裸土覆盖不完善; 2. 场地未硬化; 3. 土方作业无湿法措施 	基本符合要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见建设单位危大工程相关资料 2. 未见监理单位危大工程相关资料

					合要求，砖篮不符合要求； 11. 专项施工方案编制、审核不符合要求，未建立危大工程档案，无危大工程交底、验收记录。			
5	夹江数字经济产业园及瓷都智慧城二期	夹江县颐瑞置业有限公司	四川东财建设有限公司	四川华耀龙建设工程有限公司	1. 现场起重吊装未见司索工；起重机械使用登记办理滞后，验收记录无验收时间 2. 外脚手架剪刀撑未与立杆连接，开口处未设置斜撑，首层未设置连墙件；电梯井水平硬防护设置不规范；卸料平台搭设和拉接不符合规范要求； 3. 电箱与用电设备距离过大； 4. 临时消防未与主体同步设置； 5. 现场作业人员安全帽未系帽带； 6. 深基坑未见第三方监测； 7. 未开展防汛应急演练； 8. 专项施工方案编制不符合要求，	1. 扬尘防治未建立三方机构； 2. 围挡公益广告比例不足； 3. 雾炮机未启用	外来人员登记、测温、扫码不到位	1. 安全员配备不足； 2. 监理单位危大工程旁站记录缺失；未见安全生产清单2.0版；监理规划和实施细则未明确危大工程相关内容
6	龙玺台工程	沐川邦信置业有限公司	四川邦瑞建设工程有限公司	四川恒鑫工程管理有限公司	1. 深基坑施工方案与现场不符，深基坑专项施工方案签章使用资料专用章，深基坑、模板支撑、人工挖孔桩等危大工程无双交底，悬挑卸料平台无验收记录； 2. 施工升降机单门限位失效，笼顶杂物未及时清理，电动吊篮验收牌限载牌缺失，部分限位器损坏，生命绳与建筑棱角部分无防护； 3. 临时用电存在一闸多机现象，配电箱标识牌电路图缺失，电缆凌乱，泡水； 4. 未设置临时消防系统； 5. 部分临边防护缺失。	1. 未作业面裸土未覆盖完善； 2. 重污染天气应急预案不符合要求； 3. 非道路移动机械未按规定落实环保登记备案	基本符合要求	监理单位实施细则及实施规划中危大工程内容未完善
7	若水湾	四川银河实业(集团)股份有限公司	中恒建工集团有限公司	首盛建设集团有限公司	1. 架工接受交底人员与报审人员不一致； 2. 施工方案与现场不一致，交底、验收不完善； 3. 现场配电箱与电路图不一致，无接地线，巡检记录滞后； 4. 临边洞口未设置踢脚板，部分临边防护设置滞后，防护未工具化； 5. 防汛方案物资不足，未见逃生路线牌；	基本符合要求	未开展疫情防控应急演练	监理单位实施细则未完善危大工程内容

					6.塔机小车后限位失效,起升高度限位失效,吊钩保险失效,主电缆破损,二次重复接地缺失,地脚螺栓无防锈保护措施,塔机主钢绳排列不整齐			
8	金叶·公园里	乐山金叶房地产开发有限公司	贵州雄泰建筑工程有限公司	成都卓昇建设工程有限公司	1.未见隐患排查治理台账; 2.个别专项施工方案签字未完善; 3.脚手架连墙件数量不足;楼层临边防护滞后; 4.配电箱巡检记录、电路图缺失; 5.临时消防系统未与主体同步设置,楼层消防器材缺失; 6.塔机通道搭设不符合要求,钢丝绳排列不整齐,小车钢丝绳缺油	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
9	西部冷链物流园区(一期)AB区	乐山铭盛物流投资有限公司	乐山第三建筑工程有限公司	四川铁兴建设管理有限公司	施工单位、监理单位安全生产清单未升级到2.0版	基本符合要求	基本符合要求	1.监理单位专项施工方案巡视记录检查人员未签字; 2.部分安全检查记录表签字未完善,无领导带班检查记录; 3.部分安全教育记录表签字未完善。
10	城南逸家商住小区二期	犍为华明房地产开发有限公司	四川兴建诚建设工程有限公司	四川瑞升工程建设管理有限公司	1.未见卸料平台专项施工方案,卸料平台未验收; 2.脚手架悬挂层钢丝绳未垂直受力; 3.塔机周检表相关内容未填写未签字; 4.模板支撑使用顶托偏心受力,脚手架上材料堆码过多; 5.现场消防器材配备偏少,未见室内临时消防系统; 6.未建立防汛物资台账,现场未见逃生路线标识; 7.未见安全生产清单2.0版。	扬尘机构中无建设单位、监理单位人员	基本符合要求	1.企业负责人带班检查记录未见回复资料,三级教育不符合要求; 2.危大工程未列入监理规划和细则,签字不完善,无现场巡查记录; 3.深基坑专项方案无编制依据,无应急措施,双交底不符合

								要求, 未见深基坑验收资料。
11	河畔家园	马边河畔家园房地产开发有限公司	四川省马边兴盛建筑有限责任公司	四川中晟鸿泰工程项目管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见危大工程相关资料; 2. 起重机械验收资料签字不完善, 日常检查资料不完善, 附着装置不满足说明书要求; 3. 在建楼层内设置售楼部, 售楼部上方设置卸料平台; 4. 未见临时用电方案, 钢筋房临时用电不符合要求; 5. 外架与建筑物之间防护不到位, 外架硬防护封闭不严; 6. 未见防汛物资台账; 7. 未见安全生产清单。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见扬尘治理方案, 未见扬尘信息公示牌; 2. 无车辆冲洗设备。 	无临时隔离区, 无人员健康管理资料	<ol style="list-style-type: none"> 1. 焊工、架工证不符合要求; 2. 专项方案与施工现场实物不符合要求, 审批不完善, 未见验收记录; 3. 总监未在场, 未见任何资料。
12	马边南方名苑	马边景宸房地产开发有限公司	四川省马边兴盛建筑有限责任公司	四川华耀龙建设工程有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 起重机械安装日期与备案日期不一致; 2. 钢筋房未按规定“一箱一机一闸一漏”要求设置临时配电系统, 未设置重复接地; 3. 楼层临边防护未按进度同步设置, 外架层间防护缺失, 未见工具式防护, 安全通道搭设长度不够; 4. 未见防汛物资及台账; 5. 安全生产清单 2.0 版未签字盖章; 6. 塔机运行检查资料不完善, 塔机附着连接螺栓部分松动, 未设置障碍灯, 施工电梯防坠安全器未规范设置和使用。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 扬尘治理方案未签字盖章; 2. 未见扬尘经费使用台账; 3. 裸土覆盖不完善; 4. 无车辆冲洗设备。 	基本符合要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 焊工、架工证不符合要求; 2. 未见悬挑式卸料平台方案; 3. 未见危大工程安全管理档案; 4. 危大工程方案与实体不符合, 未见卸料平台验收记录 5. 未见监理单位专项方案巡视检查记录。
13	峨眉二中高中扩建项目	峨眉二中	江苏省建筑工程集团有限公司	首盛建设集团有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 脚手架搭设不规范, 部分架体连墙点未设置, 脚手架上设置人行通道, 剪刀撑连接不规范; 2. 临时用电不规范, 开关箱距离用电设备超三米, 部分开关箱一闸多机; 3. 塔机吊装作业, 指挥人员远离作业区域, 司索作业人员无特种作业证。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工通道口沉淀池失效, 冲洗车辆的泥浆水未经沉淀在场区道路散排; 2. 现场物料堆码混乱, 堆场未硬化; 3. 土方开挖区域未湿法作业, 裸土、弃渣 	门岗设置形同虚设, 门岗管理人员未按要求对进入现场人员进行扫码、测温 and 登记。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工单位江苏省建筑工程集团有限公司项目安全负责人不在岗, 现场安全员李鑫航为其他企业持证人员; 2. 监理单位首盛建设集团有限公司项

						未覆盖; 4. 现场尘土飞扬, 抑尘、降尘设备未启用。		目 监理单位安全专监任振亚在其他项目担任监理职务, 专监向贵林为其他监理企业注册人员; 部分方案审批流程不符合要求; 3. 施工单位未按经审批合格的脚手架、扬尘防治方案进行实施, 4. 监理单位未按经审批合格的方案进行监督检查验收; 5. 施工单位对监理单位发出的整改通知要求不及时进行整改; 6. 监理单位未及时督促施工单位进行整改或整改不到位不及时报告建设单位、主管部门。
14	众恒蓝城绿洲云庭(一期)	乐山市置邦房地产开发有限公司	乐山市双江筑有限公司	乐山市鸿嘉建设工程咨询有限公司	1. 脚手架剪刀撑未连续设置, 层间防护缺失, 室内临边防护高度不够, 封闭不严; 2. 个别开关箱巡检记录缺失, 门连接线缺失; 3. 材料堆场消防器材缺失; 4. 基坑护壁采取支护措施; 5. 落地式卸料平台扫地杆大于规范要求 20cm, 立杆间距达到	1. 未编制重污染天气应急预案; 2. 部分裸土覆盖不符合要求; 3. 现场存在搅拌机、砂石。	基本符合要求	1. 未见隐患排查治理台账; 2. 未编制应急预案, 未见应急演练和领导带班检查记录; 3. 危大工程清单严

					<p>1. 5m，无水平剪刀架，中间主立杆使用一个十字扣件搭接，无任何加固措施，未设置连墙件；</p> <p>6. 悬挑式卸料平台未见验收记录，料台内无限重标识。</p> <p>7. 塔机附着框下无站人平台，塔机无上下人防坠器，使用登记证、验收合格牌、操作人员证件及电话号码等未公示；</p> <p>8. 资料逻辑性差，基础验收时间与安装验收时间不符。</p>			<p>重缺项，未对危大工程进行管控；</p> <p>4. 安全教育培训资料缺失。</p>
15	阳光天樾国际城三期	乐山耀业置业有限公司	乐山市永业建筑工程有限公司	乐山市城至工程管理有限公司	<p>1. 悬挑脚手架硬防护缺失，无层间防护，室内临边防护未跟上施工进度</p> <p>2. 钢筋房开关箱进线大于规范要求3米，钢筋房未按方案搭设；</p> <p>3. 材料堆场消防设施未达到规范要求；</p> <p>4. 悬挑脚手架型钢悬挑段大于锚固段，且有变形现象，采光井处立杆间距大于方案；</p> <p>5. 室内支模架存在悬空杆，自由段超长；</p> <p>6. 悬挑式卸料平台未见验收记录，料台内无限重标识。</p> <p>7. 未见群塔作业方案；</p> <p>8. 塔机附着框下无站人操作平台。</p>	<p>1. 部分裸土覆盖不符合要求；</p> <p>2. 部分围挡破损。</p>	基本符合要求	<p>1. 未见隐患排查治理台账；</p> <p>2. 未见起重机械安拆预案。</p> <p>3. 未建立危大工程安全管理档案。</p>
16	乐山顺福综合楼项目	乐山顺福酒店有限公司	四川迅良建筑工程有限公司	成都群星工程建设监理咨询有限公司	<p>1、临时用电配电箱编号有重复，部分巡检记录和线路图缺失</p> <p>2、部分特种作业人员证书过期，部分不符合要求（不是住建部认可的）</p>	现场放置搅拌机		<p>1、施工单位备案主要管理人员不在岗，</p> <p>2、内业资料缺失严重</p>
17	宝德未来绿洲一期B期	乐山嘉德置业有限公司	四川省建筑机械化工有限公司	中鸿亿博集团有限公司	<p>1. 塔机维护保养记录不符合要求；</p> <p>2. 部分楼层连墙件偏少；</p> <p>3. 部分楼栋未设置临时消防给水系统；</p> <p>4. 未见安全带合格证；</p> <p>5. 无施工单位、监理单位安全生产清单2.0版红头文件；</p> <p>6. 未健全食品安全管理制度。</p> <p>7. 未建立隐患排查治理台账</p>	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
18	滨江花园城二期	乐山华仁房地产	四川嘉安达建	四川四强建设项目	<p>1. 危大工程双交底人员不符合要求，危大工程方案编制人为项目经理；</p>	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求

		产开 发有 限公 司	设工 程有 限公 司	管有 限公 司	2. 模板支撑上中下三道横杆未纵横设置, 悬挑式脚手架立面防护未设置, 外墙连墙件数量少, 转角处未设置; 3. 临时配电箱未设置扎刀开关, 电工巡查记录之后; 4. 部分洞口未封闭; 5. 无施工单位安全生产清单 2.0 版红头文件。			
19	珺御府(一期)	乐山美 嘉房地 产开发 有限公 司	四川 省雅 典建 设工 程有 限公 司	中鸿亿 博集 团有 限公 司	1. 施工方案无方案编制人和审批人; 2. 危大工程未使用危大工程验收表; 3. 模板堆放区未放置灭火器; 4. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件, 施工单位未升级完善安全生产清单 2.0 版。 5. 未建立隐患排查治理台账, 安全技术交底无交底人和交底时间, 未落实安全应急管理和应急演练制度。	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
20	天立·御景峰三期	乐山天 展房地 产开发 有限公 司	四川 南建 设有 限公 司	中新凯 瑞工 程咨 询有 限公 司	1. 卸料平台拉绳挂钩无防脱扣; 2. 外架硬防护不到位, 架体上建渣未及时清理; 3. 三级箱存在一箱多机现象; 4. 部分楼层未放置灭火器, 临时消防设置滞后; 5. 部分楼层临边防、洞口、电梯井口无防护。 6. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件, 施工单位未升级完善安全生产清单 2.0 版。 7. 未建立隐患排查治理台账; 8. 部分监理安全检查无回复。	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
21	碧桂园·青江府四期	乐山 市盛 地房 产开 发有 限公 司	中 天集 团有 限公 司	乐山 市鸿 基建 设工 程监 理咨 询有 限公 司	1. 安全帽无合格证, 安全帽、安全带无发放台账; 2. 未开展地质灾害危险隐患排查。	部分建渣、裸土未覆盖	基本符合要求	基本符合要求
22	珺御府二期二标段	乐山美 嘉房地 产开发 有限公 司	四川 省雅 典建 设工 程有 限公 司	中鸿亿 博集 团有 限公 司	1. 危大工程清单与现场不符, 未建立危大工程管理台账; 2. 外架剪刀撑未与立杆拉结, 部分楼层洞口封闭板未固定; 3. 钢筋棚三级箱存在一箱多机现象, 部分机具距离超过 3m; 4. 无施工单位、监理单位升级到清单制 2.0。	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求

		司	司		5. 未建立隐患排查治理台账，三级教育学时不足，安全考核表未打分； 6. 专项施工方案与现场不一致，方案审查人不符合要求。			
23	碧桂园领创·棠樾二期项目	乐山领创房产开发有限公司	成都第六建筑工程有限公司	四川精正建设咨询有限公司	1. 脚手架上部分建渣未及时清理； 2. 部分配电箱电工巡查记录滞后； 3. 部分洞口防护未固定； 4. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件； 5. 未配备专职或兼职食品安全管理人员。	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
24	宝德未来绿洲一期A期	乐山嘉业置业有限公司	四川省建筑机械化工程有限公司	中鸿亿博集团有限公司	1. 塔机维护保养记录不符合要求； 2. 部分楼层连墙件偏少； 3. 未见安全带合格证； 4. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件； 5. 未健全食品安全管理制度。 6. 未建立隐患排查治理台账；	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
25	川西南传媒文化创意项目(总承包工程)	四川日报报业集团	中国建筑第八工程局有限公司	中新凯瑞工程咨询有限公司	1. 危大工程验收表不合要求； 2. 无每日上塔前检查记录； 3. 无安全带、安全网发放记录； 4. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件，施工单位未升级完善安全生产清单 2.0 版； 5. 未建立隐患排查治理台账。	扬尘领导小组不含建设单位和监理单位	未设置临时隔离区域	基本符合要求
26	碧桂园领创·棠樾一期项目	乐山领创房产开发有限公司	成都第六建筑工程有限公司	四川精正建设咨询有限公司	1. 脚手架上部分建渣未及时清理； 2. 部分配电箱电工巡查记录滞后； 3. 部分洞口防护未固定； 4. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件； 5. 未配备专职或兼职食品安全管理人员。	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
27	阳光·青江壹号	乐山阳光大地置业有限公司	四川光大建筑工程有限公司	四川名建工程项目管理有限公司	1. 部分危大工程未进行双交底，未进行验收，未建立危大工程管理台账； 2. 内墙抹灰靠窗作业人员安全防护措施不到位，部分临边防护未设置； 3. 临时用电线路铺设不符合要求，存在一箱多机现象，无检查	基本符合要求	无疫情防控专项方案	项目经理、技术负责人不在岗

					维修记录; 4. 木工板材堆放处无灭火器; 5. 无安全带、安全网发放记录; 6. 无施工单位安全生产清单 2.0 版红头文件。 7. 未建立隐患排查治理台账, 无领导带班检查记录; 8. 项目经理、安全员未对安全技术交底、安全教育签字(涉嫌代签)。			
28	碧桂园·青江府三期	乐山市碧盛房地产开发有限公司	中天建设集团有限公司	乐山市鸿嘉建设工程有限公司	安全帽无合格证, 安全帽、安全带无发放台账;	1. 部分建渣、裸土未覆盖; 2. 非道路移动机械无环保标志。	基本符合要求	基本符合要求
29	珺御府二期一标段	乐山美嘉房地产开发有限公司	四川省雅典建设工程有限公司	中鸿亿博集团有限公司	1. 危大工程清单与现场不符, 未建立危大工程管理台账; 2. 无施工单位、监理单位升级到清单制 2.0。 3. 未建立隐患排查治理台账, 三级教育学时不足, 安全考核表未打分; 4. 专项施工方案与现场不一致, 方案审查人不符合要求。	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
30	碧桂园·青江府二期	乐山市碧盛房地产开发有限公司	中天建设集团有限公司	四川明宸工程项目管理有限公司	1. 个别专项方案内容和现场不一致; 2. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件, 监理单位未升级完善安全生产清单 2.0 版。 3. 安全应急预案内容和现场不一致。	非道路移动机械未建立台账		项目经理、技术负责人不在岗
31	友华·嘉州壹号院(一标段)	乐山玉章旅游投资开发有限公司	四川永盛鸿基建筑工程有限公司	四川明清工程咨询有限公司	1. 未见基坑近期检测数据, 未开展地质灾害危险隐患排查, 汛期值班未安排落实, 未设置逃生路线; 2. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件, 施工单位未升级完善安全生产清单 2.0 版。 3. 未建立隐患排查治理台账; 4. 施工方案与现场不一致; 5. 安全日志内容不全, 未涉及安全、环保相关工作。	扬尘领导小组不含建设单位和监理单位, 无非道路移动机械相关资料	未设置临时隔离区域	项目经理不在岗, 安全除徐成荣外均不在岗

32	友华·嘉州壹号院(二标段)	乐山玉章旅游投资开发有限公司	四川永盛鸿基建筑工程有限公司	四川明清工程咨询有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 模板支撑存在跳设现象; 2. 塔机周检记录签字签章不全; 3. 木工加工未设置加工房, 机具无防护罩, 未设置灭火器; 4. 未开展地质灾害危险隐患排查; 5. 无施工单位升级安全生产清单 2.0 版红头单位; 6. 未建立隐患排查治理台账, 无领导带班检查记录; 7. 未见施工方案完成后验收表; 8. 监理日志内容无安全、环保相关工作内容。 	未见非道路移动机械台账	基本符合要求	项目经理不在岗
33	乐山市苏稽新区基础设施建设工程(一期)苏水大道(苏稽南路至瑞祥南路)道路新建工程	乐山市中建一局苏稽新区基础设施投资有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司	四川元丰建设管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深基坑临边防护未设置; 2. 临时用电设置不规范, 三级箱存在一箱多机现象; 3. 部分临边防未设置, 无警示标志; 4. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件; 5. 无食品安全方案和应急预案; 6. 未建立隐患排查治理台账, 三级教育第三级教育人不符合要求。 	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
34	乐山市苏稽新区基础设施建设工程(一期)苏稽东路	乐山市中建一局苏稽新区基础设施投资有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司	四川元丰建设管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 深基坑临边防护未设置; 2. 临时用电设置不规范, 三级箱存在一箱多机现象; 3. 部分临边防未设置, 无警示标志; 4. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件; 5. 无食品安全方案和应急预案; 6. 未建立隐患排查治理台账, 三级教育第三级教育人不符合要求。 	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
35	乐山市苏稽新区基础设施建设工程(一	乐山市中建一局苏稽新区基	中国建筑一局(集团)有限公	首盛建设集团有限公	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分三级箱未做重复接地; 2. 无汛期值班值守台账; 3. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件, 施工单位未升级完善安全生产清单 2.0 版; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见非道路移动机械台账; 2. 部分裸土未覆盖。 	基本符合要求	基本符合要求

	期)苏棉大道	基础设施投资有限公司	司		4. 未配备专职或兼职食品安全管理人员。			
35	乐山市苏稽新区基础设施建设工程(一期)苏稽大道	乐山市中建一局苏稽新区基础设施投资有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司	中国建设一局(集团)有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 部分三级箱未做重复接地; 2. 无汛期值班值守台账; 3. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件, 施工单位未升级完善安全生产清单 2.0 版; 4. 未配备专职或兼职食品安全管理人员。 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未见非道路移动机械台账; 2. 部分裸土未覆盖。 	基本符合要求	基本符合要求
37	乐山市中心城区王河四号三期保障性安居工程	乐山城市建设投资有限公司	四川省商业建设有限责任公司	四川省名扬建设工程有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 部分外加连墙件数量偏少, 模板支撑上中下三道横杆未纵横设置; 2. 机具与配电箱距离超 3m; 3. 操作架立杆间距过大, 扫地杆未设置, 未设置斜撑 4. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件, 监理单位未升级完善安全生产清单 2.0 版; 5. 未配备专职或兼职食品安全管理人员。 	无非道路移动机械台账	基本符合要求	基本符合要求
38	宝德未来绿洲一期C期	乐山嘉业置业有限公司	四川省建筑机械工程有限公司	中鸿亿博集团有限公司	<ul style="list-style-type: none"> 1. 未进行危大工程双交底; 2. 部分三级箱存在一箱多机现象; 3. 部分楼栋临时消防设置不到位; 4. 塔机进出防护架与外架相连; 5. 未见深基坑监测相关资料; 6. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件, 施工单位、监理单位未升级完善安全生产清单 2.0 版。 7. 未建立隐患排查治理台账, 领导带班检查记录无回复, 三级教育第三级教育人不符合要求; 8. 个别电工证不是住建系统发放的。 	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求

39	新建乐山市市中区肖坝小学项目	乐山市肖坝小学	湖南航天建筑工程有限公司	成都交大工程集团有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分临边防护未设置，洞口未封闭、未固定，部分外架立杆未落地，工人高处作业未系安全绳，落地式卸料平台高宽比超过 3:1，连墙件提前拆除； 2. 未进行危大工程双交底； 3. 部分三级箱无保护接地线，存在私拉乱接现象； 4. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件，施工单位、监理单位未升级完善安全生产清单 2.0 版。 5. 未建立隐患排查治理台账，三级教育教育人不符合要求； 6. 一般工程方案无项目部内审表。 	扬尘领导小组不含建设单位和监理单位，无非道路移动机械相关资料	无临时隔离区域	主要管理人员不在岗
40	新建乐山市实验幼儿园分园建设项目	乐山市实验幼儿园	四川虹宇建筑工程有限公司	四川省蜀典工程监理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 危大工程方案与现场不一致，未编制高支模、卸料平台专项方案就进行施工； 2. 建渣堆在脚手架上，外架立杆未落地，水平防护上建渣较多； 3. 无安全带、安全网合格证，无发放记录； 4. 洞口防护不到位，临边防护与外架连在一起； 5. 未建立防汛台账，未设置逃生路线标识； 6. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件，施工单位、监理单位未升级完善安全生产清单 2.0 版； 7. 未建立隐患排查治理台账，安全检查未闭环，安全技术交底无交底人和交底日期，三级教育教育人不符合要求，内容不齐。 	扬尘领导小组不含建设单位和监理单位，无非道路移动机械相关资料	基本符合要求	技术负责人不在岗。
41	乐山顺福综合楼项目	乐山顺福酒店有限公司	四川迅良建筑工程有限公司	成都群星工程建设监理咨询有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未建立危大工程管理台账； 2. 部分配电箱无巡检记录，线路图、编号有误； 3. 材料堆码处无灭火器； 4. 无安全帽、安全带发放台账； 5. 未开展地质灾害危险隐患排查，未建立防汛物资台账，未落实汛期值班值守； 6. 无施工单位、监理单位升级到 2.0 版红头文件，未升级完善安全生产清单 2.0 版。 7. 未建立隐患排查治理台账，无领导带班检查记录，无安全教育培训； 8. 焊工证过期，部分证件不是住建系统发的； 	1. 未建立扬尘防治机构； 2. 非道路移动机械无相关资料。	外来人员未落实登记	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目经理、技术负责人、安全员均不在岗 2. 监理日志相关问题整改情况。

42	四川省长征药业股份有限公司城区老工业环保迁建(发酵、合成、中药提取)项目	四川省成都建九工程有限公司	成都交大建设工程有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 部分机具李三级箱超 3m; 木方堆放处灭火器放置数量偏少; 安全帽、安全带无发放台账; 未建立防汛物资台账; 无施工单位、监理单位升级到 2.0 版红头文件, 未升级完善安全生产清单 2.0 版。 未配备专职或兼职食品安全管理人员。 	扬尘领导小组不含建设单位和监理单位	未设置临时隔离区域	<ol style="list-style-type: none"> 未见项目管理人员培训记录; 部分监理日志未反应安全和环保问题。
43	金街延伸段道路新建工程	乐山城市建设投资有限公司	四川地建工程公司	晨越建设项目管理集团股份有限公司 <ol style="list-style-type: none"> 安全帽合格证不符合要求; 未开展地质灾害危险隐患排查, 未建立防汛物资台账, 未设置逃生路线; 无施工单位、监理单位升级到 2.0 版红头文件, 未升级完善安全生产清单 2.0 版; 未建立隐患排查治理台账, 未开展安全检查, 未开展安全应急演练; 施工方案未报监理审批, 擅自施工, 未见验收相关资料。 	未见扬尘防治方案, 无非道路移动机械相关资料	未见疫情防控应急预案, 未设置临时隔离区域	项目经理、技术负责人、安全员不在岗
44	一职中搬迁工程	乐山苏稽新区投资建设有限公司	华建利建设有限公司	四川省兴旺建设工程管理有限公司 <ol style="list-style-type: none"> 连墙件未贯通内外架, 个别地方连墙件数量偏少, 剪刀撑未设置到顶; 电工巡查记录滞后, 部分机具外壳重复接地脱落; 无安全帽、安全带合格证和发放台账; 外架与临边防护相连; 无施工单位、监理单位升级到 2.0 版红头文件; 部分特种作业证(信号司索)未见。 	无非道路移动机械相关资料	基本符合要求	基本符合要求
45	乐山高新区基础设施及配套工程建设项目-乐高大桥	乐山市城市建设有限公司	中冶建集有限公司	首盛建设有限公司 <ol style="list-style-type: none"> 危大工程双交底无安全员签字; 个别塔机安装告知书安装时间未填写; 部分木板支撑未保持轴心受力; 部分三级箱存在一箱多机现象; 部分临边防护未设置; 无施工单位、监理单位升级到 2.0 版红头文件, 未升级完善 	非道路移动机械未做环保备案登记	未制定疫情防控管理制度	基本符合要求

					<p>安全生产清单 2.0 版;</p> <p>6. 无工地食堂食品安全事故应急预案, 未配备专职或兼职食品安全管理人员。</p>			
46	滨河湾	四川和邦房地产开发有限公司	四川福星建筑有限公司	四川精正建设管理咨询有限公司	<p>无施工单位、监理单位升级到 2.0 版红头文件, 未升级完善安全生产清单 2.0 版</p>	<p>部分裸土未覆盖, 建渣未清理</p>	<p>基本符合要求</p>	<p>基本符合要求</p>
47	滨江花园城一期	乐山华仁房地产开发有限公司	四川永盛鸿基建筑工程有限公司	四川四强建设项目管理有限公司	<p>1. 危大工程双交底人员不符合要求;</p> <p>2. 操作架立杆间距过大, 未设置扫地杆, 吊篮未作业时未落地;</p> <p>3. 未设置扎刀开关, 电工巡查记录滞后, 圆盘锯开关设置不规范;</p> <p>4. 易燃易爆区域未成对设置灭火器;</p> <p>5. 安全帽不符合要求;</p> <p>6. 无施工单位升级到 2.0 版红头文件;</p> <p>7. 危大工程方案编制不是技术负责人, 方案引用规范错误。</p>	<p>基本符合要求</p>	<p>基本符合要求</p>	<p>基本符合要求</p>
48	达·公馆	乐山市建华房地产开发有限公司	四川乐山市嘉凌建设有限公司	成都天立工程管理咨询有限公司	<p>1. 无施工单位、监理单位升级到 2.0 版红头文件, 未升级完善安全生产清单 2.0 版;</p> <p>2. 领导带班检查记录不完善;</p>	<p>无非道路移动机械相关资料</p>	<p>无临时隔离区域</p>	<p>项目经理不在岗</p>
49	云中蝶院项目	四川省乐山汽车运输有限公司	四川森广建设有限公司	四川明清工程咨询有限公司	<p>1. 个别检查人员未签字, 教育培训签字不完善;</p> <p>2. 无安全帽、安全带发放记录;</p> <p>3. 部分临边洞口缺失;</p> <p>4. 临时围挡无检查记录, 无逃生路线标识;</p> <p>5. 无施工单位、监理单位升级到 2.0 版红头文件, 未升级完善安全生产清单 2.0 版;</p>	<p>无非道路移动机械相关资料</p>	<p>基本符合要求</p>	<p>1. 项目经理、技术负责人不在岗;</p> <p>2. 监理日志不完善。</p>

50	中农联农产品交易市场(高新区)	中农联(乐山)建设开发有限公司	四川昌泰建筑工程有限公司	乐山市鸿嘉建设工程监理咨询有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 危大工程无验收表; 2. 吊篮未进行三方验收投入使用; 3. 部分木材堆放处未放置灭火器; 4. 安全帽、安全带无发放台账; 5. 楼层临边防护、洞口防护未设置; 6. 无施工单位、监理单位升级到 2.0 版红头文件, 未升级完善安全生产清单 2.0 版 	基本符合要求	基本符合要求	项目经理、技术负责人、安全员不在岗
51	乐山市市本级改造合流制污水管网工程—皇华台涵洞合流片区雨污分流改造项目	乐山城市建设投资有限公司	中国建筑第七工程局有限公司	中鸿亿博集团有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未建立隐患排查治理台账, 未开展安全应急演练; 2. 无施工单位、监理单位升级到 2.0 版红头文件; 3. 部分临边防护未设置。 	无非道路移动机械相关资料	基本符合要求	项目经理、安全员不在岗
52	同森·锦樾1号三期	乐山思科宇房地产开发有限公司	中国华西企业股份有限公司	四川兴悦工程管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 后浇带局部小横杆提前拆除; 2. 个别二级箱作三级箱使用; 3. 操作架作业层未满铺脚手板; 4. 15#楼与 13#楼之间未回填区域未搭设安全通道, 外架首层硬防护缺失; 5. 部分架工证不符合要求 	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
53	滟澜洲·繁花里(二期)	乐山新业置地发展有限公司	乐山嘉成建筑工程有限公司	成都天立工程管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外架建渣未及时清理; 2. 部分三级箱接线不规范; 3. 楼层临边防护未及时恢复; 4. 部分架工证过期未复检 	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求

54	西网·青江 1981	乐山菡 瑞房地 产开发 有限公 司	乐山恒 业建筑 工程有 限公司	四川驰能 建筑工程 项目管 理有限 公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见隐患排查治理制度; 2. 三级教育学时不足; 3. 部分特种作业人员证件不符合要求; 4. 悬挑式脚手架双交底流于形式; 5. 施工电梯无三月一次的防坠试验; 6. 4#楼外架剪刀撑未设置完善, 采光井架体连墙件设置不足, 模板支撑与外架未脱开, 外架水平兜网破损严重, 水平硬防护两端未固定, 架体上堆放材料, 局部立杆未贯通设置; 7. 部分临时电箱设置不规范, 巡查记录滞后; 8. 临时消防未见水, 未设置水枪水带, 楼层逃生路线标识设置不足; 9. 电梯井防护栏离地间隙过大, 局部临边防护移开后未及时回复 	基本符合要求	基本符合要求	监理规划无危大工程内容, 未见监理实施细则
55	乐山市实验小学科 艺楼拆除 重建工程	乐山市 实验小 学	乐山城 市建设 工程有 限公司	四川大家 工程项目 管理有限 公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无隐患排查治理制度, 无隐患排查治理台账, 领导带班检查频次不足, 三级教育学时不足, 教育人不符合要求; 2. 架工、电工未见特种作业人员证件; 3. 外架搭设方案与现场不符, 方案报审表签字未完善; 4. 部分危大工程无双交底及验收记录; 5. 模板支撑系统立杆悬空设置, 横杆与外架未脱开, 扫地杆提前拆除, 外架水平防护未完善, 连墙件设置不足; 6. 临时电箱元器件设置不规范, 无电路图, 巡查记录滞后; 7. 现场消防器材配置不足, 无安全防护用品发放记录; 8. 学校一侧的临时围挡无安全检查记录; 9. 未开展防汛演练 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重污染天气应急预案编制不符合要求 2. 冲洗槽未启用, 无车辆冲洗设备 	基本符合要求	监理整改通知单未回复闭环

56	滟澜洲·繁花里（四期）	乐山新业置地发展有限公司	乐山嘉成建筑工程有限公司	成都天立工程管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分焊工证不符合要求； 2. 后浇带模板支撑扫地杆提前拆除； 3. 塔吊作业时指挥人员未在现场； 4. 个别二级箱无标识信息，箱门连接线设置不规范，个别开关材质不符合要求； 5. 木料加工区未配置消防器材； 6. 部分人员进出通道未搭设防护棚 	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
57	吉地·盛世	四川省吉地房地产开发有限公司	四川华承建筑工程有限公司	四川瑞升工程建设管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见隐患排查治理制度，安全检查内容缺失，无领导带班检查记录，三级教育未完善； 2. 电工、架工未见特种作业人员证件； 3. 部分专项施工方案未完善，未见危大工程交底、验收记录； 4. 塔机基础验收表、安装验收表签字未完善； 5. 塔机基础围护缺失，通道堆放较多杂物，模板支撑系统梁底未使用顶托，部分顶托未固定牢固，上人梯步搭设不规范； 6. 未见安全防护用品发放记录； 7. 未见基坑 2022 年度沉降观测记录； 8. 未开展防汛演练； 9. 未见 2.0 版安全生产清单 	扬尘方案未报审	基本符合要求	监理单位未见 2.0 版安全生产清单
58	华泰·空中森林	乐山市华泰房地产开发有限公司	四川珠峰建筑工程有限公司	乐山市鸿嘉建设工程监理咨询有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见隐患排查治理制度及隐患排查治理台账，未见领导带班值守记录； 2. 信号司索工无特种作业证； 3. 深基坑无双交底记录； 4. 基坑临边防护未设置完善，材料堆放与基坑距离不足； 5. 部分电箱设置不规范，存在一闸多机现象，机具设备无接地，无巡查记录及电路图； 6. 人工挖孔桩孔洞防护措施不足； 7. 未开展防汛演练； 8. 未见 2.0 版安全生产清单； 9. 无食品安全管理制度，未配备专职或兼职食品安全管理人员 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见重污染天气应急预案； 2. 土方作业无湿法措施 	基本符合要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 总监、专监未在岗； 2. 未见监理规划

59	和喜·玖熙府（一期、二期）	乐山和喜安筑房地产开发有限公司	乐山永业建筑工程有限公司	四川精正建设管理咨询有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 吊篮上限位损坏未及时修复，个别吊篮违规加高； 施工电梯天窗限位器损坏；个别施工电梯未使用时未关闭上锁 8#楼连墙件提前拆除 外脚手架水平兜网未设置到位； 地下室临时电箱违规使用插座，巡查记录多处滞后，地下室集水坑及楼层部分临边防护移开后未及时恢复； 未开展防汛演练 	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
60	领地·澜山悦	领悦房地产开发有限公司	中亚建业建设工程有限公司	乐山市鸿嘉建设工程监理咨询有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 领导带班检查记录未闭环； 焊工证不符合要求； 危大工程双交底不符合要求，塔机安装、验收表总监未签字； 落地式卸料平台超6米未设置剪刀撑； 个别临时电箱违规使用插座，巡查记录不完善； 室内临时消防系统设置滞后； 楼层部分预留洞口未做安全防护，楼梯临边防护未设置踢脚挡板； 未开展防汛演练 	<ol style="list-style-type: none"> 未作业面裸土未覆盖； 重污染天气应急预案无三方组织机构，分级预警措施不符合要求 	基本符合要求	项目经理、安全员未在岗
61	乐山实验中学教学楼及附属设施二期（含三期）工程	乐山市城市建设投资有限公司	四川三和恒生建筑工程有限公司	中锦冠达工程顾问集团有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 楼层个别三级箱作二级箱使用； 屋面木工加工区无消防器材； 模板支撑系统顶托使用不规范，部分主梁下方未使用顶托； 楼层部分临边防护不到位； 未开展防汛演练 	未见重污染天气应急预案	基本符合要求	基本符合要求

62	嘉域香楠 金丝楠文 化酒店及 展览馆项 目	乐山嘉 域香楠 旅游文 化有限 公司	四川坦 知建筑 工程有 限公司	四川四强 建设项 目管理 有限公 司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 三级安全教育学时不足; 2. 部分焊工证未复审; 3. 部分危大工程双交底未完善; 4. 外脚手架剪刀撑搭设不规范, 部分外架未设置剪刀撑, 临边防护立杆与模板支撑横杆相连; 楼层临边防护缺失, 落地式卸料平台设置在悬挑卸料平台正下方, 且存在同时作业现象, 外架下方未使用密目网防护, 开设多个通道无防护措施, 操作层未满铺脚手板; 5. 气罐、油漆等易燃易爆材料管理不到位, 安全防护用品无发放记录; 6. 未开展应急演练; 7. 施工单位未完善 2.0 版安全生产清单 	现场积水未及时清理	基本符合要求	基本符合要求
63	致江路桥 桥梁新建 工程项目	乐山诚 创共赢 基础设 施投资 发展有 限公司	中国建 筑第七 工程局 有限公 司	俊成建 昱工程 集团有 限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未开展 2022 年度安全应急演练; 2. 部分临边防护破损未及时修复; 3. 部分配电箱检查记录滞后 	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
64	同森·锦樾 1号一期	乐山思 科宇房 地产开 发有限 公司	乐山市 第三建 筑工程 有限责 任公司	四川兴 悦工程 管理有 限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 外脚手架开口处未设置之字斜撑, 部分外架横杆未贯通设置; 2. 25#-28#楼剪刀撑未与外架同步设置, 部分剪刀撑未落地设置; 3. 外架连墙件设置不规范, 悬挑脚手架立面防护设置不到位; 4. 部分预留洞口未密闭, 3#、4#楼部分临边防护未及时恢复, 电梯井防护栏杆高度不足, 无警示灯; 5. 支模架扫地杆、扫天杆缺失, 自由端设置不规范, 后浇带支撑系统提前拆除; 6. 钢筋房开关箱与机具设备距离不符合要求; 钢筋房机具设备接地设置不规范; 钢筋房二级箱线路混乱, 无标识; 开关箱编 	部分裸土未覆盖完善	大门疫情防控管理不到位	基本符合要求

					号未与机具对应; 7. 5#楼顶板木工锯台防护罩缺失, 双开门配电箱接地不规范; 8. 部分作业人员安全帽佩戴不规范, 9. 现场塔机指挥人员无特种作业证, 信号司索工配置数量不足, 油漆堆场防火措施不到位; 10. 未见食堂食品安全管理制度及食品安全事故应急预案			
65	滟澜洲·芳华里	乐山宝尚投资发展有限公司	乐山嘉成建筑工程有限公司	成都天立工程管理有限公司	1. 外架部分连墙杆未与内外杆贯通, 自由端长度不足; 2. 6#基坑临边防护缺失, 地下室厚浇带模板支撑扫地杆缺失; 3. 木料加工区消防器材配置不足; 4. 楼层生活阳台区域临边防护缺失, 外架违规开设卸料口	基坑下方脚手架处堆积较多建渣		
66	弘祥公寓A区商住小区	四川弘祥房地产开发有限公司	四川飞泰建筑工程有限公司	四川明力建设工程有限公司	1. 领导检查记录频率偏少, 未见应急演练记录 2. 未见节后复工进场教育记录 3. 部分架子工证不符合要求 4. 未见塔机安装危大工程验收表 5. 塔机维护保养记录未完善 6. 外架水平硬防护未满社, 操作层跳板未固定, 部分连墙件提前拆除 7. 二级箱通道不畅, 箱体无标识 8. 灭火器数量配置不足 9. 部分洞口未防护, 临边防护未完善, 操作平台跳板未固定, 局部未满铺 10. 防汛物资不足, 未建立值班台账, 无值班值守安排, 未开展防汛演练	材料堆码凌乱, 建渣未及时清理	基本符合要求	基本符合要求

67	弘祥公寓B区(含1A、2A、3A新建项目)	王世福、高妙、胡睿琪	四川飞泰建筑工程有限公司	四川明力建设工程有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目经理带班记录流于形式; 2. 电工、焊工证不符合要求; 3. 脚手架方案与现场实际情况不符; 4. 未见塔机周检记录及二月月检记录; 5. 落地式卸料平台未与外架脱开, 超高卸料平台无加固措施; 6. 楼层无移动配电箱, 违规使用插板, 电线、电缆未挂设使用; 7. 消防措施不足; 8. 临边防护多处缺失, 部分洞口未封闭, 外架操作层跳板两端未固定, 水平硬防护未满设; 10. 未对人行路边临边围挡进行安全检查 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 扬尘治理方案流于形式, 无管理机构及人员名单; 2. 重污染天气应急预案不符合要求 	疫情防控物资缺失, 未设置临时隔离区域	安全员未在岗
68	中盛·圆山	乐山中盛房地产开发有限公司	四川业宽建筑工程有限公司	四川创想博世建筑设计有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未见隐患排查治理制度; 2. 未开展应急演练及防汛演练; 3. 未使用危大工程验收表(人工挖孔桩); 4. 未见建筑起重机械维修保养记录; 5. 三级箱违规使用插座, 巡查记录未完善, 个别开关箱存在一闸多机现象; 6. 易燃材料堆放处未配置消防器材; 7. 临边防护未设置踢脚挡板, 通道口堆放材料造成不畅; 8. 无临时围墙、挡墙安全检查; 9. 应急通道标识不足 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 土方作业未采取湿法措施; 2. 部分未作业面裸土覆盖不到位 	基本符合要求	<p>监理规划无危大工程内容, 监理细则不完善, 未见监理单位2.0版安全生产清单</p>
69	阳光·玖著(一期、二期)	乐山阳光大地置业有限公司	乐山市永业建筑工程有限公司	四川名建工程项目管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 连墙件设置不完善; 2. 楼层临时消防未与主体同步设置; 3. 楼层临边防护未设置完善, 楼层临时洞口未防护处理; 4. 塔机人员通道搭设不规范; 5. 安全培训资料缺失, 带班检查记录缺失, 部分特种作业人员证件过期, 未开展防汛演练 	扬尘治理方案未完善	基本符合要求	基本符合要求

70	和喜·云璟	乐山和喜安筑房地产开发有限公司	四川锦熙隆建筑工程有限公司	四川宇邦工程技术有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 钢筋房配电箱无重复接地，二级箱开关无标识； 2. 模板支撑系统扫地杆存在跳设情况，局部未贯通设置，个别顶托倾斜； 3. 局部外脚手架剪刀撑搭设不规范，临边防护立杆设置未落地 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 场内部分未作业面裸土未覆盖； 2. 围挡喷淋部分损坏未及时更新； 3. 场内道路浮土较多未及时清理； 	基本符合要求	基本符合要求
71	乐山国家高新区城市综合体（乐活中心）	乐山高新投资产经营管理有限公司	四川省嘉宸建设工程有限公司	四川省名扬建设工程管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隐患排查治理制度流于形式； 2. 三级教育无建卡时间；部分电工、架工未复审； 3. 外架未设置硬防护，连墙件数量不足；模板支撑系统部分顶托；设置不规范，扫天杆、扫地杆漏设；高支模竖向剪刀撑未连续设置； 4. 塔机开关箱设置不规范，存在一闸多机现象； 5. 楼层临边防护、电梯井临边防护缺失 	楼层建渣未及时清理	基本符合要求	危大工程未列入监理规划
72	滟澜洲·繁花里（一期）	乐山新业置地发展有限公司	乐山嘉成建筑工程有限公司	成都天立工程管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分三级教育试卷未阅卷、部分电工证未复审； 2. 一期幼儿园外脚手架连墙件不足，外架违规搭设上人扶梯，水平防护未设置完善； 3. 部分临边防护未设置，落地式卸料平台局部与外架相连； 4. 楼层三级箱无标识牌、巡查记录，电缆线未挂设； 5. 灭火器数量不足 	楼层内积水较多未清理	基本符合要求	基本符合要求
73	嘉欣苑	乐山浩欣房地产开发有限公司	乐山市泰安建筑工程有限公司	四川瑞升工程建设管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 安全通道未设置双层硬防护，局部开设人员通道未搭设防护棚； 2. 外架部分安全网破损，部分连墙件提前拆除，外架首层硬防护缺失，顶层硬防护未设置完善，水平兜网破损严重； 3. 违规使用梭槽，天井通道做卸料平台使用无加固措施，扫地杆缺失，未设置临边防护，楼层临边防护缺失，屋面临边防护钢管变形弯曲，未挂设安全网，上人斜梯未固定； 4. 机具电缆线放置于积水中，配电箱不足，随意使用插座，疫情防控人员登记不完善； 5. 部分安全资料缺失 	楼层积水较多，材料堆码混乱	部分人员进场未测温、登记	监理人员未在岗

74	滟澜洲·繁花里（三期）	乐山新业置地发展有限公司	乐山嘉成建筑工程有限公司	成都天立工程管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 个别三级箱无标识信息； 2. 局部临边防护未及时恢复； 3. 三级安全教育部分签字未完善； 4. 个别特种作业人员证件不符合要求 	基本符合要求	基本符合要求	基本符合要求
75	纳米技术绿色动保产品研发及产业化项目	四川美嘉龙生物科技有限公司	四川树缘建设工程有限公司	乐山市鉴顺达建设工程监理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 临时板房防火材质不符合要求； 2. 特种作业人员无证件； 3. 临时电箱设置不规范，电缆未架空或埋地敷设 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 施工现场打围不完善，未设置降尘抑尘设备； 2. 部分挖机未落实环保登记备案 	疫情防控落实不到，未设置隔离室	项目经理未在岗
76	中国移动四川乐山生产调度用房工程（一期）	中国移动通信集团四川有限公司乐山分公司	成都建工第二建筑工程有限公司	四川康立项目管理有限责任公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 部分三级教育签字不完善； 2. 无塔机安装台账表，塔机二级箱作三级箱使用，无防雷重复接地，塔机通道搭设不符合要求； 3. 易燃易爆材料未单独存放，未设置标识标牌； 4. 未开展防汛演练； 5. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件，施工单位未升级完善安全生产清单 2.0 版； 6. 重污染天气应急预案不符合要求； 7. 未建立隐患排查治理台账。 	基本符合要求	基本符合要求	监理规划、细则流于形式
77	传媒影视文化创意孵化基地项目（华承大厦）	四川墨维文化传媒有限公司	四川华承建筑工程有限公司	四川瑞升工程建设管理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未建立隐患排查治理台账，带班检查记录为复印件，签字为电子签章； 2. 三级教育试卷为打印版，成绩不实； 3. 特种作业人员证书不齐全，未见现场一女性司索工操作证； 4. 部分验收记录结论签字为电子打印签章； 5. 脚手架存在与模板支撑相连的情况，模板支撑水平杆接头位置不符合规范要求； 6. 无防汛物资台账； 7. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件，施工单位未升级完善安全生产清单 2.0 版。 	无扬尘治理方案	无疫情防控管理制度	监理单位未严格执行现场各项验收审批签字制度

78	阳光十里江湾一期	乐山阳光大地置业有限公司	乐山市永业建筑工程有限公司	四川省蜀典工程监理有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 三级教育接受教育人未签字; 2. 无架工证; 3. 专项施工方案严重缺失; 4. 无监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件, 施工单位未升级完善安全生产清单 2.0 版。 5. 未建立隐患排查治理台账, 无领导带班检查记录; 6. 塔机安全技术交底漏签字, 部分审核意见、验收结论未填写, 两台塔机使用验收单缺失, 维保记录缺失; 7. 模板支撑扫天杆、扫地杆缺失; 8. 三级箱无重复接地, 无电工巡查记录和电路图, 机具外壳无接地; 9. 板房无材质报告, 临时消防未设置, 灭火器严重缺失; 10. 无安全帽、安全带、安全网合格证, 无安全帽、安全带发放台账; 11. 部分临边防护缺失; 12. 无防汛物资台账, 未安排值班值守, 未建立应急抢险队伍, 无逃生路线标识。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 未按照扬尘技术导则制定专项施工方案; 2. 未见非道路移动机械相关资料。 	无疫情防控管理制度求	危大工程管理未列入监理规划和监理实施细则
79	乐山华邑酒店升级装修	乐山瀚博盖亚酒店管理有限公司	上海全筑建筑装饰工程有限公司	四川省中冶建设工程有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1. 三级教育试卷内容为复印, 未真实考核; 2. 无架工证; 3. 满堂架施工方案内审表签字不符合要求, 无双交底和验收记录, 未按照方案实施, 无连墙件; 4. 现场临时配电箱配置与方案不一致; 5. 灭火器数量不足; 6. 无施工单位、监理单位安全生产清单 2.0 版红头文件, 未升级完善安全生产清单 2.0 版; 7. 未建立隐患排查治理台账, 无项目经理、企业负责人带班检查记录; 8. 无安全帽、安全带发放台账; 9. 部分临边防设置不规范; 10. 无围挡安全检查记录; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 无雾炮机; 2. 无扬尘治理方案。 	无疫苗接种情况统计表	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目经理不在岗; 2. 危大工程管理未列入监理规划和监理实施细则。

				11. 大堂部分无逃生路线标识;			
--	--	--	--	------------------	--	--	--